PENCENDALIAN PRODUK NONKONFORMANS PADA LAS PIPA

Agus Wibowo

Abstrak

Pengendalian produk nonkonformans pada las pipa lebih ditekankan pada inspeksi hasil pengelasan dan perbaikan pada hasil pengelasan tersebut. petugas inspeksi pada hasil pengelasan biasanya diserahkan kepada Welding Inspektor.

Welding inspektor di dalam organisasi perusahaan dia bekerja, baik sebagai inspektor pihak pemilik pekerjaan atau sebagai inspector pihak ke 3 yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan pemilik pekerjaan memiliki lingkup kerja : mereview weld procedure spesification (WPS) dan procedure qualification record (PQR), mengadakan pengujian ulang WPS yang diragukan, mengklasidikasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan inspeksi ke dalam formal yang telah ditentukan.

Penyebab ketidaksesuaian yang terdeteksi oleh welding inspector diidentifikasikan secara tepat sehingga tindakan korektif dapat dilakukan dan dapat dicegah terulangnya kembali produk yang berdasarkan dengan persyaratan yang ditetapkan. Tindakan pencegahan dan koreksi dilakukan berdasarkan prosedur tertulis dan tindakan yang diambil harus sesuai dengan besaran masalah dan resiko yang dihadapi.

Kata kunci: Pengendalian, Produk non konformans, las pipa

PENDAHULUAN

Berdasarkan definisi dari Dutche Industrie Normen (DIN) las adalah ikatan etalurgi pada sambungan logam atau logam panduan yang dilaksanakan dalam keadaan lumer atau cair. Pada proses tersebut panas akan mencairkan logam mengembangkan kontinuitas bahan di daerah sambungan.

Pada tahap berikutnya pendiginan akan membuat logam dasar dan logam deposit membeku dan membentuk ikatan metalurgi (Dines G 1985 : 127) membagi Heat Affected Zone (HAZ) dalam tiga struktur yaitu :

- Struktur kristal berbentuk tiang pada daerah logam deposit.
- Struktur butir-butir besar (pertumbuhan butir) pada daerah pinggir logam deposit.

 Struktur butir-butir halus pada daerah pinggir logam induks.

Mikrostruktur dari daerah yang dipengaruhi panas (HAZ) yaitu mikro sturktur keras dengan butir-butir kasar yang didapat dari pendinginan cepat dari temperatur yang sangat tinggi.

Menurut Klasindo (1993:454), pemanasan awal diperlukan khususnya pada bagian tebal, sehingga deferensial temperatur yang besar tidak berkembang dalam jarak pendek yang akan mengakibatkan tegangan termal tinggi dan menyebabkab las tersebut gagal.

Las pipa merupakan salah satu bidang pekerjaan las pada banyak ragam pekerjaan las. Kegiatan pengelasan perpipaan yang

CERMIN EDISI 041 MARET 2007

digunakan dalam pemampatan, pemompaan dan penyaluran minyak dan gas bumi, produk minyak dan bahan bakar serta untuk system distribusi efesiensi dan keselamatan dari banyak manusia. Untuk itu salah satu tugas dari welding inspector adalah melakukan penolakan terhadap cacat, pada sambungan las pipa.

PRODUK NONKOMFORMANS PADA LAS PIPA

Sri Widarto (2000:144) mengemukakan 11 (sebelas) penolakan cacat las pipa, yaitu :

- Incomplete Penetration, dengan ukuran cacat: individual > 1 inchi, jumlah dalam 12 inchi > 1 inchi atau jumlah dalam < 12 inchi las 8 % panjang las tersebut.
- Inaquate Penetration, dengan ukuran cacat satu sisi akan terbuka > 2 inchi (individual) atau dalam 12 inchi las > 3 inchi.
- Internal concavity, dengan ukuran cacat jika tidak diperbaiki >¼ inchi atau tebal pipa jumlah yang tidak diperbaiki dalam las sepanjang 12 inchi > ½ inchi.
- Incomplete fusion, dengan ukuran cacat secara individual > 1 inchi, jumlah 12 inchi las inchi atau jika panjang las < 12 inchi jumlah las > 8 % panjang las.
- Incomplete fusion karena cold lap, dengan ukuran cacat las secara individual > inchi atau jumlah 12 inchi las > 2 inchi.
- 6. Burne though, pada pipa < 2 3/8 inchi dengan ukuran cacat jika tidak diperbaiki > ¼ atau jumlah yang tidak diperbaiki dalam las sepanjang 12 inchi > ½ inchi. Pada pipa < 2 3/8 inchi dengan cacat lebih dari satu yang tidak diperbaiki dan secara individual melebihi ¼ inchi atau tebal pipa.</p>
- Slog inclusion, jenis elongated slag inclusion untuk pipa > 2 3/8 inchi dengan eacat jika panjang > 2 inchi, lebar > 1/6

inchi atau jumlah panjang dalam 12 inchi las > 2 inchi. Untuk pipa < 2 3/8 inchi dengan cacar secara individual > 1/16 inchi lebar atau panjang melebihi 3 x tebal nominal pipa.

Slag lines yang pararel dihitung secara individual apabila masing-masing mempunyai lebar > 1/32 n inchi. Pada jenis isolated slag inclusion, penolakan dilakukan pada cacat pipa > 2 3/8 inchi, secara individual lebar > 1/8 inchi atau pada panjang total dalam 12 inchi las > 1/2 inchi atau apabila dalam panjang las yang sama terdapat lebih dari 4 buah slag yang mempunyai panjang total dalam 12 inchi las > 1/2 inchi atau apabila dalam panjang las yang sama terdapat lebih dari 4 buah slag yang mempunyai lebar 1/8 inchi. Dan pada pipa < 2 3/8 inchi, secara individual lebar ? 1/2 inchi tebal nominal pipa pada jumlah panjang > 2 x tebal nominal.

- 8. Porssity, pada jenis spherical posity penolakan dilakukan secara individual melebih 1/8 inchi atau 25 % tebal pipa atau distribusi melebihi API 1104 G,15 dan G16. Pada jenis cluster porosity terjadi pada lajur terakhir pada area dengan gas pocket di dalamnya yang secara individual berukuran lebih dari ½ inchi, atau jumlah panjang cluster porosity dalam 12 inchi las tebal nominal pipa atau distribusi maksimum melebihi API 1104 G15 dan G16 dan pada jenis Hollowed Bead secara individual melebihi ¼ inchi berjarak kurang dari 2 inchi satu dengan yang lain.
- Crack, penolakan dilakukan pada semua jenis retak kecuali crutercrak jika tidak lebih dari 5/36 inchi.
- Accumulation of discintinuities penolakan dilakukan pada pengelompokkan jenisjenis cacat las kecuali high low dan undercut dalam 12 inchi las secara akumulatif lebih dari 2 inchi atau 8 % dan panjang las.

11. Undercutting, penolakan atau pada kedalaman lebih dari 1/3 inchi atau lebih dari 12 % tebal nominal atau dengan kedalaman lebih dari 1/6 m hingga /32 inchi atau pada tebal 6 inchi hingga 12 ½ % tebal nominal dengan panjang lebar dari 2 inchi dalam 12 inchi panjang las atau lebih dari 1/36 dari panjang las atau juga pada undercut pada permukaan atau panjang las lebih dari 2 inchi dalam 12 inchi, panjang las atau lebih dari ½ panjang las tersebut.

PENYEBAB CACAT LAS

Kerusakan dan cacat las disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

Cuaca Lingkungan Pengelasan

Cuaca mendung, gerimis, angin dingin, berkabut hujan, dan dapat menyebabkan timbulnya cacat seperti porosit, pin hole, lack of fusion, cold up, under bead crack, longitudinal crack pada daerah terimbas panas HAZ (heat affected zone).

Untuk menghindarkan terjadinya cacat pada kondisi lingkungan seperti ini, diperlukan upaya-upaya tertentu seperti memasang weatheshiled (pelindung terhadap cuaca) pemanasan pendahuluan pada logam dasar, pengeringan bahan las dan penggunaan kapsul atau habitat khususnya untuk pengelasan di bawah air.

Pihak inspector harus mewaspadai akan adanya jenis-jenis cacat di atas apabila persiapan maupun pelaksanaan pengelasan tidak mempedulikan hal-hal tersebut di atas. Oleh karena itu pihak inspector las dapat meminta dilaksanakan radiography di lokasi-lokasi yang dicurigai.

2. Kesalahan teknik pengelasan

Kesalahan teknik pengelasan semata-mata disebabkan oleh kekurangtahuan / ketidaktahuan juru atau operator las akan

faktor-faktor penyebab terjadinya cacat atau kerusakan las, seperti misalnya, 1) Suhu antar ialur las yang dibawah ketentuan minimum dapat menyebabkan cold up atau incomplete fusion (fusi tidak sempurna). 2) Welding gap yang terlalu sempit dapat mengakibatkan incomplete penetration (penetrasi tidak sempurna), 3) pengaturan arus, posisi elektroda dan kecepatan pengelasan yang tidak sesuai dengan WPS dapat mengakibatkan cacat-cacat seperti block hole atau burn throught, root concavity atau akar las cekung, hollow bead (jalur berlubang), spatter (percikan las), under cut dan lain-lain. 4) Pembersihan slag atau kerak yang kurang memadai akan menyebabkan slag inclusion atau slag line / wagon track, 5). Penyelesaian antar penggantian elektroda yang tidak baik menyebabkan stop start, overlap, dan fault of electroda low hydrogen yang lembab. 8) Kecepatan las yang terlalu cepat dan arus yang terlalu tinggi pada saat pengelasan capping dapat menyebabkan surface concavity (jalur las cekung). 9) Penggunaan tungsten electrode yang terlalu lama atau penyetelan yang terlalu panjang/ menonjol pada pengelasan TIG, dapat menyebabkan heavy metal atau fungsten inclusion. 10) Kecepatan pengelasan yang terlalu rendah dan posisi elektroda yang terlalu dekat dengan bahan induk termasuk arus yang tinggi/ menonjol. 11) Pengambilan busur nyala di luar kampuh dapat menyebabkan singgung nyala atau are strike yang berbahaya, 12) track welding yang dibuat tanpa memindahkan WPS atau dilaksanakan oleh pembantu juru las yang tidak berkualifikasi dapat menyebabkan retak akibat regangan sisa thermal, dan seterusnya. Kondisi pengelasan, seperti kesulitan tukang las dalam melaksanakan tugasnya karena sempitnya ruang gerak atau posisi pengelasan yang sulit, dapat menyebabkan cacat-cacat

CERMIN EDISI 041 MARET 2007

las seperti incomplete penetration atau incomplete fusion, slag inclusion dan porosity.

Kondisi kaya hydrogen dan lain-lain, seperti lingkungan pengelasan yang basah / lembab, berangin, kotor oleh minyak , cat atau galvanis, dapat menyebabkan cacat-cacat seperti porosity; pin hole atau underbead crack. Cacat laminasi pada logam dasar menyebabkan retak laminat kondisi kaya air laut / air asin pada konstruksi marine dapat menyebabkan cacat-cacat seperti porosity dan pin hole.

3. Serangan karat

Serangan karat dapat menimbulkan berbagai cacat pada jalur las, seperti bemettalic corrosion (karat dua jenis metal caustic embrittlement berbeda). (kegetasan alkali) stess corrosing cracking (retak karat regangan), corrosion erosion (keausan dan karat), leacing (peralutan selektif) untuk jenis metal non ferrous, pengelasan yang berdekatan dengan seng dan stainless steel dapat menyebabkan liquid metal corrosion pada bahan stainles steel, kondisi operasi suhu tinggi pada pengelasan stainless steel dapat menyebabkan karat prespitasi karbida antar granular, hydrogen dapat menyebabkan kegetasan yang merusak las, dan lain-lain.

4. Regangan

Regangan dapat merusakan sambungan las berupa keretakan. Regangan dapat disebabkan oleh pekerjaan panas, deformasi dingin, (cold bending forming) atau sisa regangan dari pekerjaan las (residual stress). Keretakan dapat langsung disebabkan oleh regangan tersebut, atau kombinasi antara regangan dengan proses korosi.

5. Kesalahan prosedur, materila dan cacat bahan

Kelalaian dalam membaca WPS dapat menyebabkan kerusakan sambungan las, misalnya yang seharusnya dipreheat (pemanasan awal) atau distress relief (pembuangan regangan), tidak dilaksanakan sehingga mengakibatkan keretakan karena proses penggetasan.

Kesalahan material seperti misalnya carbon stell tertukar dengan chorme molybden steel dapat menyebabkan keretakan pada sambungan las karena penggetasan (air hardening).

Cacat-cacat dalam proses manufaktur juga dapat menyebabkab retak karat regangan yang patut diwaspadai walaupun bukan karena pengelasan, seperti tear; (sobek), notch(takik) dan lain-lain.

PENGENDALIAN PRODUK NON-KOMFORMANS PADALAS PIPA

- Menentukan unit hasil pengelasan yang dikategorikan sebagai nonkonformans (tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan).
- Memberikan tanda pada unit hasil las nonkonformans agar dapat diperbaiki.
- Mendokumentasikan unit-unit hasil pengelasan nonkonformans itu.
- 4. Mengevaluasi keadaan nonkonformans.
- Mempertimbangkan alternatif untuk penempatan atau disposisi dari hasil pengelasan nonkonformans.
- Memberitahukan kepada fungsi-fungsi terkait yang dapat terpengaruh oleh ketidaksesuaian dari hasil las tersebut.

KESIMPULAN

Prosedur untuk tindakan korektif pada pengelasan pipa sebaiknya memperhatikan halhal berikut:

- Penanganan efektif dari laporan ketidaksesuaian hasil pengelasan
- Penyelidikan terhadap penyebab ketidaksesuaian yang berkaitan dengan hasil pengelasan, proses dan system kualitas, dan kemudian hasil-hasil dari penyelidikan itu.
- Penentuan tindakan kortektif yang dibutuhkan untuk menghilangkan penyebab ketidaksusaian.
- Penerapan penggalian agar menjamin bahwa tindakan korektif yang diambil itu memang efektif. Tindakan untuk pencegahan (Preventive Action) pada pengelasan pipa antara lain harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Penggunaan sumber-sumber informasi yang tepat seperti proses dan operasi kerja yang mempengaruhi kualitas produk, konsesi, hasil-hasil audit, catatan-catatan kualitas, laporan pelayanan dan keluhan pelanggan, analisis eliminasi penyebab-penyebab potensial dari ketidaksesuaian.
- Penentuan langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan setiap masalah yang membutuhkan tindakan pencegahan.
- Memulai tindakan pencegahan dan aplikasi dari pengendalian agar menjamin efektifitas dan tindakan pencegahan itu.

DAFTAR PUSTAKA

Dinas W, W.Kenyon, 1985, Dasar-dasar Pengelasan, Erlangga. Jakarta.

Harsono Wiryosumarto, Toshi Okumura, 2000, *Teknologi Pengelasan Logam*, Pradnya Paramita, Jakarta

Klasindo, 1993, Welding Inspector, PT. BKI-Apitindo, Jakarta

Maman Suratman, 2001, Teknik Mengelas Asetelin, Brazing dan La Busur Listrik, Pustaka Grafika, Bandung.

Bertekanan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia.

Sri Widharto, 1992, Petunjuk Kerja Las, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sri Widharto, 2000, Inspeksi Las, Pradnya Paramita, Jakarta.

Vincent Gaspersz, 1998, Manajemen Produktivitas Total, Strategi Peningkatan Produktivitas Bisnis Global, PT. Gramedia, Jakarta.